## LINI-T

# UT89X/UT89XD 数字万用表使用说明书

UT89X/UT89XD是一款性能稳定、高可靠性手持式3 % 位真有效值数字万用表。可用 来测量:直流和交流电压(最高可达1000V)、直流和交流电流(最大可达20A)、电阻、电容、频率、二极管、三极管及电流通断,并配备专业NCV测量功能,能够迅速准 确地区分零火线。另外,UT89X具备温度测量功能和单根表笔接触式检测零线和火 线的Live测试功能,UT89XD还具备LED测量功能。全系列配备独特的声光报警功能 

#### 此系列的特点:

- 1) 外壳采用双色模工艺,相对单色产品,不仅更防震抗摔,而且更高档
- 2) 设计具有独特的声光报警功能(应用在电压测量、电流测量、电容测量、二极管、 三极管、通断测量、专业NCV测量、Live测量(UT89X)、LED测量(UT89XD)
- 3) 电压测量最大可达1000V
- 3) 电流测量最大可达20A 5) NCV测量,采用电压分段测量,最小可测AC 12V/50Hz左右电压,能有效感应区 分零线和火线的功能
- 6)Live测试,单根表笔线接触式检测区分零线和火线功能(仅UT89X) 7)电容测量范围高达100mF
- 8) LED测试功能, 可输出12V/5mA左右电压(仅UT89XD)
- 9) LCD自动背光和手电筒功能
- 10)设计按照CAT III 600V, CAT II 1000V安全等级设计要求,并根据如下指令标准
  - LVD指令 (2014/35/EU):

  - EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010
  - EN 61010-2-033:2012 (此标准适用于手持式有电压测量功能的仪表)
  - EMC 指令 (2014/30/EU) EN 61326-1:2013
  - EN 61326-2-2:2013

打开包装箱取出仪表,请仔细检查下列附件是否缺少或损坏,如发现有任何缺少或

1. 使用说明书	1张
2. 表笔	1副
3. 点式K型(镍铬~镍硅)热电偶	1根(仅UT89X)
4.1.5V AAA电池	4pcs
5. 保修卡	1张

### 三、安全操作准则

#### 1. 安全等级

- 第二类测量标准(CAT III),CAT III 600V,CAT II 1000V,符合双重绝缘、过电 压标准(CAT III 600V, CAT II 1000V)和材料污染等级为2级的安全标准
- CAT安全等级注解: 111类测量适用于测试和测量与建筑物低电压电源装置配电部 分连接的电路

### 2. 安全说明及使用注意事项

- 1) 电池盖及底盖没有盖好前严禁使用, 否则有电击危险!
- 2) 使用前请检查表笔绝缘层: 应完好, 无破损及断线。 3) 显示屏显示"邑到"符号时, 提醒电池电量不足, 应及时更换电池, 以确保测量精
- 後。 4) 旋钮开关应置于正确测量位置。 5) 被测信号不允许超过规定的极限值, 以防电击和损坏仪表!
- 6) 严禁旋钮开关在测量中改变档位, 以防损坏仪表! 7) 在完成了每次测量操作后, 应断开表笔与被测电路的连接; 在完成电流测量操作 后,应先关断电源,再断开表笔与被测电路的连接
- 8)被测电压高于直流60V或交流30Vrms的场合, 应小心谨慎, 防止触电! 9) 不要在高温, 高湿环境中使用, 尤其不要在潮湿环境中存放, 受潮后仪表性能可能
- 变劣。 10)请勿随意改变仪表内部接线, 以免损坏仪表和危及安全!
- 11) 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳, 不要使用研磨剂或溶剂!
- 12) 如果不按照制造商指明的方式使用, 电表的保护措施可能会失效 13) 表笔更换注意事项:如果表笔的绝缘层破损,请更换表笔
- ▲ 警告:请更换符合EN 61010-031安规标准,CAT III 600V,,CAT II 1000V能测 量20A及以上电流的表笔

## 四、电气符号

<b>≅</b>	AC(交流)/DC(直流)		高压警示
$\triangle$	警告提示	+	接地
	双重绝缘	==	电池电量不足

- 1. 输入端子和接地之间的最高电压:详见技术指标中各输入端子保护电压说明。
- 2. ▲20A端子: 20A 250V快熔式保险丝(Φ5×20mm)
- 3. ΔmA/μA端子: 630mA 250V快熔式保险丝(Φ5x20mm)
- 4. 本电表位数: 6000位 电容最大显示: 99.9mF
- 量程:自动/手动
- 每秒更新2~3次;过量程显示"OL"。
- 工作温度: 0°C~40°C(32°F~104°F)
- 储存温度: -20°C~60°C(-4°F~140°F)
- 相对湿度: 0°C~30°C以下≤75%, 30°C~40°C≤50%
- 6. 工作海拔高度: 0~2000m
- 7. 机内电池: AAA 1.5V×4节
- 8. 电池电量不足:LCD显示"巨"符号
- 9. 外形尺寸: 约175mm×81mm×48. 5mm 10. 重量:约345g(包括电池)
- 11. 电磁兼容性:
- 在1V/m的射频场下: 总精度=指定精度+量程的5%, 超过3V/m以上的射频场没有

10 12

## 六.外表结构 (见图1)

1. 自动背光感应窗口 2. LCD显示屏 4. 功能选择开关 5. 测量输入端口 6. 挂带勾 7. 多功能表笔定位架 8. 照明灯窗口

9. 电池仓固定螺丝 10. 支架

11. NCV感测位置

12. 声光报警指示灯

13. 三极管测试端口

## 七. UT89X LCD显示屏(见图2a),UT89XD LCD显示屏(见图2b)







### 八. 功能选择旋钮及按键

功能位置	说明	功能位置	说明
V	直流电压测量	Hz、%	频率占空比测量
V~	交流电压测量	<b>→</b> + ·*))	二极管PN结电压测量/电路通断测量
A~	交流电流测量	hFE	三极管测量
A	直流电流测量	Ω	电阻测量
Live	接触式零火线测量(仅UT89X)	100mF <del> </del> ←	电容测量
°C/°F	温度测量(仅UT89X)	NCV	非接触电压测量
OFF	机内电源关闭	LED	LED测试(仅UT89XD)


### 按键:

- 1. 通断/二极管: 短按(<2s)此键,循环选择通断测试和二极管测试功能。
- 2. HZ%档: 短按(<2s)此键,循环选择频率测量和占空比测量功能。 3. ACV档: 短按(<2s)此键,循环选择频率测量和交流电压测量功能。
- 4. ACA档: 短按(<2s)此键,循环选择频率测量和电流测量功能。 5. 温度档: 短按(<2s) 此键、循环选摄氏度或华氏度测量。
- 6. NCV档: 短按(<2s)此键,循环选择感应量程EFHI,EFLo
- 7. 关机状态按住SEL/REL键,转动刀盘开机,产品进入不可休眠模式,每间隔15分钟蜂鸣 器提示5声,提醒使用者未关机。
- 8. 长按 (>2s) REL按钮进入或退出REL测量模式, LCD显示相对值符号 (适用于V、mV、μA、mA、 A、CAP、Ω测量按键)。
- \* 🛎 按键: 点击开启/关闭自动背光功能。
- \*. 圖 按键: 短按(<2s) 显示值被锁定保持, LCD显示"Ⅱ"提示符, 再短按一次, 锁定 被解除,长按此键(>2s)则开启或关闭手电筒功能。


## 九、测量操作说明

## 1.直流电压测量(见图3)

首先请注意检查内置1.5Vx4节电池,仪表开机如 果电池不足,显示屏上会出现"白色"符号,则须 及时更换电池后再能使用。还要注意测试表笔插 口之旁符号"▲",这是警告你要留意被测试电 压或电流不要超出指示的数字, 以确保测量安全!

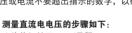

- 1) 将旋钮转至 V…(量程: 600mV/6V/60V/600V/ 色测试表笔线连接至COM端口:
- 3) 将笔针接触正确的电路测试点,测量电压 4) 读取显示屏上测出的电压

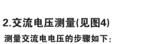

- 1) 将旋钮转至 V~(量程: 6V/60V/600V/1000V); 2) 将红色测试表笔线连接至 松井 端口,并将黑 色测试表笔线连接至COM端口: 3) 将笔针接触正确的电路测试点,测量电压
- 4) 读取显示屏上测出的电压


## ▲ 警告

- 不要輸入高于1000Vrms 的电压。测量更高的 电压是有可能的,但有损坏仪表的危险! ● 在测量高电压时,要特别注意避免触电危险!
- 在使用前测试已知电压,以确认产品功能是否正确。

45Hz~1kHz(供参考),最小测量幅度: 电压量程10%。

- 仪表输入阻抗约为10MΩ时,这种负载在高阻抗的电路中会引起测量上的误差。大部分 情况下,如果电路阻抗在10kΩ以下,误差可以忽略(0.1%或更低)。 ● 直流电压mV档输入阻抗为无穷大(≥1000MΩ),测量微弱信号不衰减,因此测量精度高。
- 但在表笔开路的情况下显示会有一些数字,这些数字出现是正常的,不影响测量读数。 ● 交流测量显示值为真有效值。 ● 交流电压测量频率,通过短按(<2S) SEL/REL键进入频率测量模式,其测频范围在

## 2.电阻测量(见图5a)

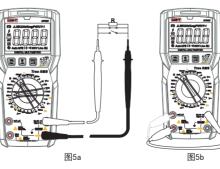

## 测量电阻的操作步骤如下:

- 1)将旋钮转至 $\Omega$ (量程:  $600\Omega/6k\Omega/600k\Omega/600k\Omega/60M\Omega$ )档,确保已切断待测电路
- 2) 将红色测试表笔线连接至 \\ \forall \rightarrow \ri
- 3) 将笔针接触想要的电路测试点,测量电阻; 4) 在显示屏上读取电阻测试值。

## ▲ 注意

- 如果被测电阻开路或阻值超过仪表最大量程时,显示屏将显示"OL"。
- 当测量在线电阻时,在测量前必须先将被测电路内所有电源关断,并将所有电容器放尽

- 在低阻测量时, 表笔会带来约0.1Ω~0.3Ω电阻的测量误差。为获得精确读数,
- 测量60ΜΩ高阻量程时,可能需要数秒时间后读数才会稳定。这对于高阻的测
- 利用电阻6MΩ测量功能档可自检内置630mA和20A保险丝。具体操作见(图5b)将 红色表笔尖分别插入630mA和 20A输入端口测量阻值, 如果两者保险丝熔断显示

#### 3.电路通断与二极管测量(见图5)


#### 通断测量的操作步骤如下:

- 1) 将旋钮转至 ▶・・・・・ 档, 确保已切断待测电路
- 黑色测试表笔线连接至COM端口; 3) 将笔针接触想要的电路测试点
- 4) 如果被测两端之间电阻>30Ω,认为电路断 路,蜂鸣器无声,此时红色指示灯点亮;被 测两端之间电阻≤30Ω,认为电路良好导通, 蜂鸣器连续声响,此时绿色指示灯点亮。如果显示屏显示"OL"表示电路开路。



#### 二极管测量的操作步骤如下:

- 6) 当读取值<0.12V时红色指示灯点亮蜂鸣器会长鸣表示二极管可能击穿损坏,当读 取值在0.12V-2V时绿色指示灯点亮蜂鸣器会发出"嘀"的一声表示二极管正常。
- 7) 如果被测二极管开路或极性反接时, 将会显示"OL"。对硅PN结而言, 一般约为

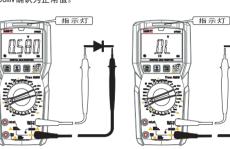

正常的二极管(正向偏压) 正常的二极管(反向偏压)



故障的二极管(短路)

故障的二极管(开路)

- 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压,避免伤害人身安全!
- 当检查在线电路通断时, 在测量前必须先将被测电路内所有电源关断, 并将所有电 容器放尽残余电荷。 ● 当测量在线二极管时,在测量前必须首先将被测电路内所有电源关断,并将所有电
- 二极管测试电压范围约为3V

# 4.电容测量(见图6)

- 电容测量的步骤如下:
- 1) 将旋钮转至100mF**-1←**档,此时绿色指示灯 应点亮:
- 并将黑色测试表笔线连接至COM端口: 3) 将表笔笔针接触电容器引脚 4) 当测量数值比较大的电容器时,表笔接触电
- 电测试中, 充电结束绿色灯点亮, 待读数稳 5) 在显示屏上读取电容值



### ● 测试前必须将电容全部放尽残余电荷后再进行测量,对带有高压的电容尤为重要, 避免损坏仪表和伤害人身安全。


- 如果被测电容短路或容值超过仪表的最大量程,显示屏将显示"OL"。
- 对于大容量电容的测量,会需要数秒的测量时间,均属正常。 在无输入时仪表会显示一个固定读数,此数为仪表内部固有的电容值。对于小量 程档电容的测量,被测量值一定要减去此值,才能确保测量精度。为此可以利用 仪表相对测量REL功能自动减去,方便测量读数。

## 5.交直流电流测量(见图7)

测量交流电流,操作步骤如下:

- 1) 将旋钮转至 A~(量程: 60mA/600mA/20A) 档; 2) 根据要测量的电流将红色表笔测试线连接至 mA μA或20A端口,并将黑色表笔接线至COM
- 端口: 3) 断开待测的电路。然后将测试导线衔接断口 并施用电源:
- 4) 读取显示屏上的测出申流。

4) 读取显示屏上的测出电流。

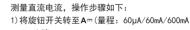


2) 根据要测量的电流将红色表笔测试线连接至 mA μA或20A端口,并将黑色表笔接线至COM端口; 3) 断开待测的电路, 然后将测试导线衔接断口并施用电源;

- 为了防止可能发生的电击,火灾或人身伤害,测量电流时,先断开电路电源,
- 然后再将电表连接至电路中。将产品与电路串联连接。 ● 在仪表串联到待测回路之前,应先将回路中的电源关闭。
- 测量时应使用正确的输入端口和功能档位,如不能估计电流的大小,应从 高档量程开始测量。

### ● 20A、mA/ μ A输入插孔内部均设置有保险丝。切勿把表笔测试针并联到任何 电路上,避免供电端子会损坏仪表和危及人身安全!

- 交流测量显示值为真有效值。
- 输入电流在6A~10A之间,最大时间不超过60秒,建议等待1分钟后再继续测量。 如果测量≥10A的电流,最长时间不要超过10秒时间,且在测量大于10A的电流后, 如果需要测量低电流,建议等待15分钟后再测试。

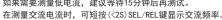







### 6.频率/占空比测量(见图8)

### 使用本产品测量频率或占空比时,操作步骤

如下:

- 1)将旋钮转至Hz%档;
- 2) 将红色测试表笔线连接至 \http:// 测试端口, 并将黑色测试表笔线连接至COM端口;
- 3) 在显示屏上可以读取频率测量值。 4) 如要进行占空比测量,则短按(<2S) 一次SEL/
- 5) 读取在显示屏上的占空比百分数。 6) 当使用本产品测量交流电压或交流电流时, 短按(<2S)SEL/REL键切换至频率测量,也可



#### ▲ 警告

▼ 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压,避免伤害人身安全!

#### 7.温度测量 (见图9) (仅UT89X)

#### 温度测量的操作步骤如下

1) 将旋钮转至℃F

以测量信号频率。

- 2) 将K型热电偶插入到本产品的和COM端口中,确保将热电偶标记有"+"的插头插入到本 产品的 🖾 🛣 端口中:
- 3) 读取显示屏上的摄氏度温度值;
- 4) 短按(<2S)SEL/REL键可以在°C与°F之间切换。

#### ▲ 注章:

- 温度传感器: 仅适用于K型(镍铬~镍硅)热
- 电偶。
- 开机显示" OL" ● °F=1.8x°C+32
- 附件配置的点式K型(镍铬~镍硅)热电偶,仅适用于230°C/446°F以下温度的测量。

#### 8.三极管测量(见图10)

#### 三极管测量的操作步骤如下:

- 1) 将旋钮转至hFE档,确保表笔没有接任何电路; 2) 将被测三极管的三个引脚插入到 插座对 应的极性孔内;
- 3) 读取显示屏数据为测量三极管的放大倍数, 如果放大倍数>50倍,绿色指示灯点亮,表示放大性良好,如果放大倍数≤50倍,黄色 指示灯点亮,表示放大性差。



● 测量三极管过程中不要在任一表笔端口处 输入任何电压, 避免伤害人身安全!



### 9. NCV非接触电压感应测量(见图11)

#### NCV非接触电压感应测量的操作步骤如下: 1) 将旋钮转至NCV档;

2) NCV默认感应等级2(LCD显示"EFHI")电压 范围 >48V-220V, 将万用表的左上角 位置紧 靠被测量带电AC电源线。如果被测电源线电 压在感应等级2内, 黄色指示灯开始闪烁同时 蜂鸣器间歇发出"嘀"声。根据感应电压的 强弱黄色指示灯闪烁的频率会不同(感应强 闪烁快),蜂鸣器发声的间歇时间也不同(感 应强间歇时间短),LCD根据感应强度从小到

大分别以"-" 来表示。如果被测电源线电压>220V时红色灯



3) 如果当被测电源线电压<48V时,需要短按 (<2S) SEL/REL键切换到感应等级1(LCD显示 "EFLo")。 如果被测电源线电压在感应等

级1内,绿色指示灯开始闪烁同时蜂鸣器间歇发出"嘀"声。根据感应电压的强 弱绿色指示灯闪烁的频率会不同(感应强闪烁快),蜂鸣器发声的间歇时间也不同(感应强间歇时间短),LCD根据感应强度从小到大分别以"-""-""--""--""--" --" 来表示。

4) 再次短按(<2S) SEL/REL键切换反回到感应等级2(LCD显示 "EFHI")测量。

## ▲ 注意:

- 本产品的感应位置与被测AC电源线的距离不同,感应的等级大小也会发生变化。
- 感应等级电压只供参考,不作具体测量值。感应电压的频率适用50Hz/60Hz。

## ● NCV功能测量时需要手握万用表壳体。

## 10.Live接触式零火线测量(见图12) (仅UT89X)

## Live接触式零火线测量的操作步骤如下:

1) 将旋钮转至Live档

2) 将红色测试表笔线连接至Woff 测试端口, 其 它三个测试端口不要接任何测试表笔和导体。 3) 将红色测试表笔头插入被测AC电源的插座孔内。

4) 根据声光报警提示判断插座内的零线和火线, 当接触到的线为火线时红灯指示灯闪烁整鸣 器发出"嘀"声,如果是零线红灯指示灯和 蜂鸣器均无反应.



- 不要输入高于1000Vrms 的电压。测量更高 的电压是有可能的,但有损坏仪表的危险!
- 在测量高电压时,要特别注意避免触电危险!

## ▲ 注意:

- 当火线电压>60V 左右, 红灯指示灯闪烁蜂鸣器发出"嘀"声, 如果火线上电压值
- 不同, 指示灯闪烁的频率会不同, 蜂鸣器发声的间歇时间也不同。
- 测量电压只供参考,不作具体测量值。感应电压的频率适用50Hz/60Hz。 ● Live功能测量时需要手握万用表壳体中心部分。

## 11.LED测量(见图13) (仅UT89XD)

## LED测量的操作步骤如下:

- 1) 将旋钮转至LED档, 此时绿色指示灯应点亮; 2) 将红色测试表笔线连接至 裝裝 测试端口,并 将黑色测试表笔线连接至COM端口。
- 3) 将红色测试表笔头接被测LED灯的阳极, 黑色 表笔接至被测LED灯的阴极。
- 4) 在显示屏上读取LED灯正向压值:
- 5) 当读取值<11. 1V时绿色指示灯点亮表示LED灯 有正向压降,此时LED灯应点亮。 当读取值>11.1V时红色指示灯点亮,表示LED 灯压降值超出测量范围。



# 12.其它功能

- \*. 在测量过程中,约15分钟内均无拔动功能量程开关时,仪表进入"自动关机"状 态以节省电能;在自动关机前蜂鸣器会连续发出5声警示,然后发1长声警示.即 进入睡眠状态。在睡眠状态下点击任何功能按键, 仪表将会"自动唤醒"开机, 并伴随蜂鸣器蜂鸣一次。如需取消自动关机功能,关机状态同时按住SEL/REL键开 机即取消自动关机功能,LCD字符 😉 消失并伴随3声蜂鸣警示。重新开机即可恢
- \*. 在测量过程提示蜂鸣警示声:
- a、当输入DCV电压量程≥1000V, ACV电压量程≥1000V有报警声显示高压符,报警 时同时亮红亮,警示量程处于极限。

b、电流量程≥10A有报警,报警时同时亮红亮,警示测量电流比较大注意测量时间。 低电压检测: 当电池低于约4.5V±0.1V时,显示"量量"电池欠压符号。

### 十、技术指标

● 准确度: ±(a%读数+b字数),保证期为1年

● 环境温度: 23°C±5°C (73.4°F±9°F)相对温度:≤75%

时, 附加温度系数误差0.1 x (指定准确度)/°C

#### 1.直流电压测量

量程	分辨力	准确度
600mV	0. 1mV	± (0.5%+4)
6. 000V	1mV	
60. 00V	10mV	± (0. 5%+2)
600. 0V	100mV	
1000V	1V	± (0.7%+10)

▲ 输入阻抗: mV量程≥1000MΩ、其它量程输入阻抗均约10MΩ。mV量程开路会有 不稳定数字显示,接上负載后即可稳定≤±5个字)

#### 最大输入电压: ±1000V, ≥1000V有声光报警。输入>1010V LCD显示"OL"

### 2.交流电压测量

量程	分辨力	准确度	量程	分辨力	准确度
6. 000V (45~400Hz)	1mV		6. 000V (400~1000Hz)	1mV	± (1.0%+8)
60. 00V (45~400Hz)	10mV	± (0. 8%+5)	60. 00V (400~1000Hz)	10mV	± (1. 5%+8)
600. 0V (45~400Hz)	100mV		600. 0V (400~1000Hz)	100mV	± (1. 5%+6)
1000V (45~400Hz)	1V	± (1. 0%+10)	1000V (400~1000Hz)	1V	± (1.8%+12)

### ▲ \* 输入阻抗: 输入阻抗约10MΩ。

- \* 显示真有效值, 频率响应: 45~1KHz \* 非正弦波频响: 45Hz~400Hz, 交流波峰因素在3000 counts测量时允许波峰因素 ≤3.0,满量程6000 counts交流波峰因素只能在≤1.5。根据波峰因素按如下计算 增加误差:
- a)Add 4%在波峰因素为1~2
- b) Add 6%在波峰因素为2~2.5
- c) Add 8%在波峰因素为2.5~3
- \* 交流电压频率测量: 45Hz~1kHz, 最小测量幅度: 电压量程10%
- \* 准确度保证范围: 1~100%量程,短路允许有少于10个字的剩余读数。

## 最大输入电压: 1000Vrms , >1000V有声光报警。输入>1010V LCD显示"0L"

### 3. 电阻测量

量程	分辨力	准确度
600. 0Ω*	0. 1Ω	± (0.8%+5)
6. 000kΩ	0. 001kΩ	
60. 00kΩ	0. 01kΩ	± (0.8%+3)
600. 0kΩ	0. 1kΩ	
6. 000MΩ	0. 001ΜΩ	± (1.5%+5)
60. 00MΩ	0. 01ΜΩ	± (1.5%+25)
	<u> </u>	

▲ 量程:被测值=测量显示值-表笔短路值 开路电压约: 1V(测试电流约0.4mA), 过载保护:600V-PTC

	4.··n)电路通断、 <del>▶</del> 十二极管测量						
	备注						
	- 27)	0.1Ω	电路断开电阻值设定为:>30Ω,蜂鸣器不发声; 电路良好导通阻值设定为:≪30Ω,有声光报警.				
	*	0.001V	开路电压约:3 V(测试电流约1.2mA) 硅PN结正常电压值约为0.5~0.8V,有声光报警				

当读取值<0.12V时红色指示灯点亮蜂鸣器会长鸣表示二极管可能击穿损坏,当读取 值在0.12V-2V时绿色指示灯点亮蜂鸣器会发出"嘀"的一声表示二极管正常。

备注

(NPN/PNP)Vce约1.8V, Ib0约5µA。

± (10%+0D)

± (10%+0D)

分辨力

1β

100µF

### 5. 三极管测量 量程

1000ß

6.电容测量		
量程	分辨力	准确度
6.000nF	1pF	±(5%+35)
60.00nF	10pF	
600.0nF	100pF	
6.000uF	1nF	±(2.5%+20)
60.00uF	10nF	
600.0uF	100nF	
6.000mF	1μF	±(6.0%+10)

100.0mF ▲ 过载保护: 600V-PTC

60.00mF

≤600nF被测电容建议采用REL测量模式才能确保测量准确度(开路约有残余读数<10个字)

## 7. 直流电流测量

量程		分辨力	准确度			
μΑ 60μΑ		0.01µA				
	6 mA(仅UT89XD)	1µA	± (0.8%+8)			
mA 60mA		10μΑ	1 (0.0%+0)			
	600mA	0.1mA				
А	20A	10mA	±(2%+5)			

μA mA量程: F1保险丝(φ5×20)mm 630mA 250V 20 A量程: F2保险丝(φ5×20)mm 20A 250V 输入>10A有声光报警。输入>20.1A LCD显"0L"

## 8. 交流电流测量

	量程	分辨力	准确度	量程		分辨力	准确度
mA	60mA (45 ~ 400Hz)	10μΑ	±(1.0%+12)	mA	60mA (400 ~ 1000Hz)	10μΑ	±(1.5%+12)
IIIA	600mA (45 ~ 400Hz)	0.1mA	±(2.0%+3)		600mA (400 ~ 1000Hz)	0.1mA	±(2.5%+5)
А	20A (45 ~ 400Hz)	10mA	±(3.0%+5)	Α	20A (400 ~ 1000Hz)	10mA	±(3.5%+8)

显示真有效值,频率响应:45~1KHz

- 非正弦波频响:45Hz~400Hz,交流波峰因素在3000 counts测量时允许波峰因
  - 满量程6000 counts交流波峰因素只能在≤1.5。根据波峰因素按如下计算增加误差 a) Add 4%在波峰因素为1~2
- b) Add 6%在波峰因素为2~2.5
- c) Add 8%在波峰因素为2.5~3

- 交流电流频率测量:45Hz~1kHz, 最小幅度:mA档位 > 35mA, 20A档位 > 5.5A, 开路允许有小于2个字的剩余读数。 输入 > 10A有声光报警。输入 > 20.1A LCD显"OL"
- ▲ 过载保护: (同直流电流测量过载保护)

#### 9. 频率/占空比测量

量	程	分辨力	准确度
频率 9.999Hz~10MHz		0. 001Hz~100kHz	± (0.1%+4)
占空比	0.1% ~ 99.9%	0. 1%	±(2%+5)

测量范围:10Hz~10MHz(自动量程) ≤100kHz:100mVrms≤输入幅度≤30Vrms >100kHz~1MHz:200mVrms≤输入幅度≤30Vrms

>1MHz:600mVrms≤输入幅度≤30Vrms。

占空比仅适用于≤10kHz方形波测量,300mVrms≤输入幅度≤30Vrms.

频率≤1kHz 占空比10.0%-95.0%

频率>1kHz 占空比30.0%-70.0% ▲ 过载保护: 600V-PTC

### 10. 温度测量(仅UT89X)

量程	分辨力	准确度
-40°C ~0°C	1°C	± (6%+5)
0°C~400°C	1°C	± (2%+4)
400°C~1000°C	1°C	± (2%+5)
-40°F∼32°F	1°F	± (6%+9)
32°F∼752°F	1°F	± (2%+8)
752°F~1832°F	1°F	± (2%+9)

▲ 过载保护: 600V-PTC

### 11. LED测量(仅UT89XD)

11. [[[]]] 至(以()103人[)										
	量程	分辨力	准确度							
	11 11/	0.011/	+(10%)							

开路电压约12V,短路电流≤5mA.(11.10V显示OL) ▲ 过载保护: 600V-PTC

# 12. LED三色功能指示表

	-			
功能	状态	描述		
	<12VAC, 灯不亮。	表示仪表没有感应到VAC信号		
NCV (非接触式交	12VAC-48VAC档位,零距离测量, 绿灯闪烁且由慢变快。	表示仪表感应到弱电VAC信号		
(非接臘式父 流电压感应)	48VAC-220VAC档位,零距离测量, 橙色灯闪烁且由慢变快。	表示仪表感应到强电VAC信号		
	>220VAC,红灯长亮。	表示仪表感应到三相强电VAC信号		
LIVE	<60VAC, 灯不亮。	表示仪表没有感应到比较稳定的火线信号		
(单表笔零火线电压 测量,仅UT89X)	>60VAC, 红灯闪烁且由慢变快, 表示电压大小由低变高。	表示仪表感应到稳定的火线信号		
LED Vf (发光二极管	<11. 1VDC,绿灯长亮。	表示LED正常而且正向电压是在11. 1VDC内		
正向电压测量, 仅UT89XD)	OL,红灯长亮。	表示LED已经被击穿		
	OL, 灯不亮。	表示测量读数超出量程或开路待测状态		
导通	不导通(>30Ω),红灯长亮。	表示不导通		
	导通(≤30Ω),绿灯长亮。	表示良好导通		
二极管	导通(0.12VDC-2VDC),绿灯长亮。	表示LED正常而且正向电压是在2.0VDC内		
(二极管正向 电压测量)	击穿(<0.12VDC),红灯长亮。	表示LED已经被击穿		
	>2VDC,灯不亮。	表示仪表没法判断LED正向电压		
	放大倍数(β)>50,绿灯长亮。	表示三极管的放大倍数处于良好状态		
三极管	放大倍数(β)≤50, 黄灯长亮。	表示三极管的放大倍数处于较低状态		
	放大倍数(β)=0, 灯不亮。			
	<20pF时,灯不亮。			
电容	电容充电完毕,绿灯长亮。	表示仪表能读取电容测量结果		
	电容充电中,黄灯长亮。	表示仪表在对电容进行充电电容		
电压	DCV <1000V, ACV <1000V, 灯不亮。			
<b>七</b> 压	DCV ≥1000V, ACV ≥1000V, 红灯长亮。	表示电压范围超出仪表读数量程		
	<10A,灯不亮。			
电流	≥10A, 红灯长亮。	表示仪表正在对>10A电流测量, 留意仪表发热情况		

## 十一、保养和维修

⚠ 警告:在打开仪表后盖或电池盖之前,应确定电源已关闭;表笔已离开输入端口 和被测电路。

## 1.一般的保养和维修

- \* 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳, 不要使用研磨剂或溶剂。
- \* 如发现仪表有任何异常,应立即停止使用并送维修。
- \* 在有需要对仪表进行校验或维修时,请由有资格的专业维修人员或指定的维修部门 维修。

## 2.电池或保险丝管的安装或更换(见图14)

本产品内置

电池规格为: 1.5Vx4 AAA电池


保险丝规格: mA输入端保险管"F1" φ5×20mm 630mA 250V

20A输入端保险管"F2" φ5×20mm 20A 250V 备注: 当LCD显示欠压" 🚉 "提示符时,应当立即更换内置电池,否则会影响测量

## 请参考图14更换电池或保险丝:

1. 把电源开关置于"OFF"位置, 并取出表笔测试线;

2. 将本产品面板朝下, 并旋开电池盒上的一颗螺丝, 卸下电池盖即可更换电池和保险丝。

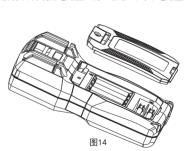

说明书内容如有变更,恕不另行通知。

## 优利德。

## 优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业 开发区工业北一路6号 电话:(86-769)8572 3888

邮编: 523 808 http://www.uni-trend.com.cn



## 彩盒 菲林做货要求:

序号	项	项目 内容					备注			
1	尺	र्ग	展开尺寸: 285*420mm 折后: 95*140mm							
2	2 材质 60g书纸									
3 颜色 单色双面			单色双面					7		
4 外观要		要求	完整清晰、版面整洁,无斑墨、残损、毛边、刀线错位等缺陷。							
5 装订方式 无			无							
6 表面处理 无		无								
7	其'	它	无							
版	本		REV. 0							
设		宣浩		MODEL 机型: UT89X/U	T89XD	Part NO. P/N:110 物料编号:	401107767X			
Ch 审	lK 核									
APF 批》	PRO. 准			UNI-To	优 利 征 UNI-TRE		有限公司 NA) LIMITED			