

VICTOR 6016A⁺钳形数字多用表

使用说明书

目录

1、概述-----	1
2、开箱检查-----	1
3、安全注意事项-----	1
4、安全符号说明-----	3
5、外表结构-----	3
6、显示符号-----	4
7、按键功能及自动关机-----	4
8、特性-----	6
9、保养和维护-----	14

F. 故障排除

如果您的仪表不能正常工作，下面的方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检 查 部 位 及 方 法
没显示	●电源未接通; ●保持开关; ●换电池。
■符号出现	●换电池。
电流没输入	●换保险丝。
显示误差大	●换电池。

本说明书如有改变，恕不通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；

本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书所讲述的功能，不作为将产品用做特殊用途的理由。

15

一、概述

VICTOR 6016A⁺是自动转换量程的3 1/2位数字钳形表，是一种性能稳定、电池驱动的高可靠性数字钳形多用表。仪表采用 16mm字高LCD 显示器，读数清晰；具有最大值保持、数据保持和自动关机功能，更加方便使用。此钳表可用来测量直流电压、交流电压、交流电流、电阻、二极管、通断测试等参数。整机以大规模集成电路的双积分A/D转换为核心，具有量程自动转换的功能，是一款性能优越的工具仪表，是实验室、工厂、无线电爱好者及家庭的理想工具。

二、开箱检查

打开包装箱，仔细检查以下配置是否缺少或损坏，如有缺少或损坏请立即与经销商联系。

6016A⁺数字钳形表一台

皮盒一个

合格证一张

使用说明书一本

表笔、K型温度探头一副

1.5V AAA电池两只

三、安全注意事项

请注意“警告标识及警告字句”。它表示对使用者构成危险、对钳表或被测设备可能造成损坏的情况或行为。

本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1和IEC61010-2-032安全标准进行设计和生产，符合双重绝缘、过电压CAT III 300V和污染等级2的安全标准。在使用之前，请先认真阅读说明书。

1. 在测量30V以上电压，测量带电感负载的交流电压时，测量电力波动期间的交流电力线时，谨防电击。
2. 测量前，检查测量功能开关是否置于正确的档位，要检查表笔是否可靠接触，是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。
3. 钳表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。如表笔线破损时，必须更换上同样型号或者相同电气规格的表笔线。
4. 不要使用其它未经确认或未认可的电池来更换仪表内的电池。只能换上同型号或相同电气规格的电池。更换前，表笔必需离开被测量点，确保输入端无任何信号。
5. 在进行电气测量时，身体切勿直接接触大地，不要接触可能存在地电势裸露的金属端子、输出口、引线夹等。
6. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放及使用。
7. 测量超过钳表所允许的极限电压值有可能损坏钳表和危及操作人员的安全。在钳表面板上标有其所允许测量的极限电压值，切勿测量超过此标准的输入信号，以防电击和损坏钳表。
8. 不要在钳表终端及接地之间施加600V以上电压，以防电击和损坏钳表。
9. 不要尝试校准或维修钳表。的确有需要时必须有专门培训或认可的有资格专业人员才能进行。
10. 在测量时功能/量程选择开关必需置于正确的量程档位，在转换功能/量程选择开关时，请一定要先将


表笔线与被测对象断开，确保输入端没有任何信号输入。严禁在测量进行中转换功能/量程选择开关。
11. 当LCD显示“”时，请及时更换电池以确保测量精度。
12. 请不要随意改变钳表线路，以免损坏钳表和危及安全。

四、安全符号说明

	警告！		直流
	高压危险！		交流
	大地		交直流
	双重绝缘		符合欧洲工会指令
	电池欠压		保险丝

五、外表结构


1. 钳头；
2. 仪表型号
3. 钳头扳机；
4. 功能/量程选择旋钮：用于选择各种测量功能和量程。
5. (SELECT) 电阻/二极管/蜂鸣器、温度/华氏度切换按键；
6. (RANGE) 自动/手动切换按键；
7. (HOLD) 数据保持按键；
8. (MAX) 最大值保持按键；
9. LCD 显示屏；
10. COM 输入孔：负输入端，插入黑表笔；
11. VΩ 输入孔：测量电压、电阻、二极管、温度以及通断测试的正输入端，插入红表笔；

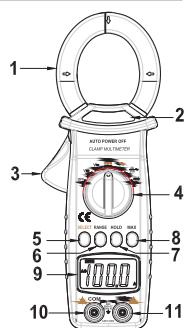

3

六、显示符号

1. 电池电量不足指示；
2. 负极性指示；
3. 交流信号测量指示；
4. 直流信号测量指示；
5. 自动量程指示；
6. 二极管测量指示；
7. 连续检测指示；
8. 最大值测量指示；
9. 数据保持指示；
10. 相对值测量指示；
11. 三极管测量指示；
12. 摄氏度测量指示；
13. 华氏度测量指示；
14. 电阻测量单位(Ω 欧姆、kΩ 千欧、MΩ 兆欧)；
15. 电流测量单位(A 安培、mA 毫安、uA 微安)；
16. 电压测量单位(V 伏特、mV 毫伏、uV 微伏)。

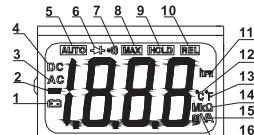

注：6016A+无10、11几项的功能。

七、按键功能及自动关机

- (1) SELECT：为功能选择键，以触发方式工作。当有两个或以上测量功能复合在同一档位上时，按此键可以转换测量功能。
- (2) RANGE：开机为自动量程，触发即切换为手动量程，在手动量程模式下每触发一下往上跳一档，到最高档后则跳至最低档，依次循环。按此键超过2秒则回到自动量程状态。

4

按键	SELECT	RANGE	HOLD	MAX
	●	○	●	○
2A/20A	○	●	●	●
200A/600A	○	●	●	●

八、特性

1. 一般特性

- 1-1. 显示方式：液晶显示；
- 1-2. 最大显示：1999 (3 1/2) 位自动极性显示和单位显示；
- 1-3. 测量方式：双积分式A/D转换；
- 1-4. 转换速率：3次/秒；
- 1-5. 超量程显示：最高位显“OL”；
- 1-6. 低电压显示：“”符号出现(约为 2.4V)；
- 1-7. 自动关机功能；
- 1-8. 钳头最大开启尺寸：直径32mm；
- 1-9. 预测电流导线最大尺寸：直径30mm；
- 1-10. 电磁场影响：使用于靠近电磁场产生的装置，可能显示不稳定或显示不正确的读数；
- 1-11. 测试位置误差：测量电流时请将待测源置于钳头中心位置，否则会产生一定的附加误差；
- 1-12. 工作环境：(0~40)℃，相对湿度<80%；
- 1-13. 储存环境：-10~50℃，相对湿度<80%；
- 1-14. 电源：两节1.5V电池（“AAA”7#电池）；
- 1-15. 体积（尺寸）：长210mm×宽76mm×高37mm
- 1-16. 重量：(含电池)约180克。

2. 技术特性

准确度：± (a%读数+数字数)，保证准确度环境温度：(23±5)℃，相对湿度<75%，校准保证期从出厂日起为一年。

(4) MAX：为最大读数保持键，以触发方式工作。按下此键后，显示屏将自动显示整个测量过程的最大值，再按此键最大读数保持状态被解除，进入正常测量状态。

(5) 自动关机功能：在测量过程中，无论是功能按键还是转动功能/量程选择旋钮，在约15分钟内无动作时，仪表会“自动关机”。在自动关机状态下，按动功能键(有效的按键操作，详见7)或转动功能/量程选择开关，仪表会“自动开机”，进入测量状态。在开机时按住HOLD键，自动关机功能将被取消。

注：“自动关机”，是指一种休眠状态，在休眠状态下，仍要消耗微小的电流(约5μA)，若长期不用，请切断电源，取出电池。

(6) 蜂鸣器：在任意档位按动任意功能按键，如果该键有效，则蜂鸣器会发出响声(本机2/20A蜂鸣器不会发出响声)，无效则不发声；自动关机前约1分钟蜂鸣器会连续发出5声警示；关机前蜂鸣器会以1长声警示。在通断测量电阻约小于70Ω时蜂鸣器发声。

(7) 按键的有效性：并非所有的按键操作在任一档位上都是有效的，只有有效的按键操作，才能选择相应操作功能或唤醒休眠状态下的钳表，见下表(●表示按键有效，○表示按键无效)：

按键	SELECT	RANGE	HOLD	MAX
V=	○	●	●	●
V~	○	●	●	●
Ω ►►	●	●	●	○

续下表

5

6

2-1. 直流电压(见图1)

- 将功能/量程选择开关旋到DCV档。
- 将红、黑表笔分别插入VΩ和COM输入端。
- 将表笔线的测试端并联到被测电路或电源上，红色表笔线的极性和被测电压值将同时显示在显示屏上。
- 从显示屏上读取当前测量结果。

直流电压(DCV) 技术指标:

量程	准确度	分辨力
200mV	±(5.5%+20d)	0.1mV
2V		1mV
20V		10mV
200V		100mV
600V	±(1.0%+6d)	1V



图1

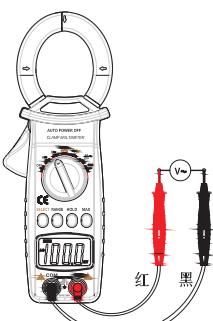


图2

7

2-2. 交流电压测量(见图2)

- 将功能/量程选择开关旋到ACV档。
- 将红、黑表笔分别插入VΩ和COM输入端。
- 将表笔的测试端并联到被测电路或电源上。
- 从显示屏上读取当前测量结果。

交流电压(ACV) 技术指标:

量程	准确度	分辨力
200mV	±(5.5%+20d)	0.1mV
2V		1mV
20V	±(0.8%+10d)	10mV
200V		100mV
600V	±(1.0%+10d)	1V

输入阻抗: 10MΩ。

频率响应: 40~200Hz。

显示: 平均值响应(以正弦波有效值校准)。

过载保护: 600V直流或交流峰值;

注意:

- 不能测量高于600V的直流电压或交流峰值电压。
- 在测量高压时, 要注意避免触电。并在测量完后, 要立即断开表笔与被测电路的连接。

2-3. 电阻测量(见图3)

- 将功能/量程选择开关旋到Ω档。
- 将红、黑表笔分别插入VΩ和COM输入端。
- 将表笔线的测试端并联到被测电阻上, 被测电阻值将同时显示在显示屏上。
- 从显示屏上读取当前测量结果。

注意: 测在线电阻时, 须将线路电源关断,

8

并将所有电容充分放电。

- 如果被测电阻开路或阻值超过钳表的最大量程时, 仪表将显示“OL”。
- 测量1MΩ以上电阻时, 仪表要几秒钟后读数才能稳定, 这对高阻测量来说是正常的。
- 测量电阻时, 勿输入电压值。勿输入超过过载保护以上的电压, 否则有可能损坏钳表和危及使用者安全。
- 测量完成后, 要立即断开表笔与被测电路的连接。

电阻(Ω) 技术指标:

量程	准确度	分辨力
200Ω	0.8%+5d	0.1Ω
20kΩ		10Ω
2kΩ	0.8%+4d	1Ω
200kΩ		100Ω
2MΩ		1KΩ
20MΩ	1.2%+10d)	10KΩ

开路电压: 200mV 过载保护: 250V 直流或交流峰值。

注意: 在使用200Ω量程时, 应先将表笔短路, 测得引线电阻, 然后在实测中减去。



图3



图4



图5

9

2-4. 二极管测量及通断测试

2-4-1. 二极管测量(见图4)

- 将功能/量程选择开关旋到二极管档位。
- 将红、黑表笔分别插入VΩ和COM输入端。
- 将红表笔接二极管的正极, 黑表笔接二极管的负极。
- 从显示屏上读取当前测量结果。

注意: 如果二极管开路或极性接反时, 显示屏将显示“OL”。

• 测在线二极管时, 须将线路电源关断, 并将所有电容充分放电。

• 测量完成后, 要立即断开表笔与被测电路的连接。

2-4-2. 通断测试(见图5)

- 将功能/量程选择开关旋到通断档位。

B) 按SELECT键选择通断测量功能。

C) 将红、黑表笔分别插入VΩ和COM输入端。

D) 将表笔并联到被测电路两端。

E) 如果电路两端之间的电阻值小于约60Ω时, 内置蜂鸣器发声。

二极管及通断测试技术指标:

量程	分辨力	说明
二极管	1 mV	开路电压约为1.4V, 正向压降约0.5~0.8V
通断测试	0.1Ω	开路电压约0.45V, 低于约70Ω蜂鸣器发声

过载保护: 250V 直流或交流峰值。

注意: • 如果被测电路处于开路状态时, 显示屏将显示“OL”。

• 检测线路通断时, 须将线路电源关断, 并将所有电容充分放电。

• 测量完成后, 要立即断开表笔与被测电路的连接。

10

2-5. 温度/华氏度(°C/°F)见图6

1. 将功能开关转至“°C/F”档，按“SELECT”键切换“°C”和“°F”测量状态。
2. 将热电偶传感器的冷端(自由端)负极(黑色插头)插入“COM”插孔，正极插入“VΩ”插孔中，热电偶的工作端(测温端)置于待测物上面或内部，可直接从屏幕上读取温度值，读数为摄氏度。
注意：1. 当输入端开路时，则显示常温。
2. 请勿随意更换测温传感器，否则将不能保证测量准确度。

3. 严禁在温度档测量电压。

	准确度	
(-20~700) °C	<400°C ±(1.0%+5d) ≥400°C ±(1.5%+15d)	1°C
(0~1832) °F	±(1.5%+15d)	1°F

传感器：K型热电偶(镍铬镍硅)香蕉插头。

警告：为了安全在此量程禁止输入电压值！



图6



图7

11

2-6. 交流电流测量(见图7)

- A) 将功能/量程选择开关旋到“2/20A”或“200/600A”档位。
- B) 按住钳头板机打开钳头，用钳头夹取待测导体，然后缓慢放开板机，直到钳头完全闭合，请确定待测导体是否被夹取在钳头中央，未置于钳头中心位置会产生附加误差，钳表一次只能测量一个电流导体，若同时测量两个或以上的电流导体，测量读数会显示不正确。

交流电流(ACA)技术指标：

量程	准确度	分辨力
2A	±(3.5%+15d)	0.001A
20A	±(3%+10d)	0.01A
200A	±(3%+10d)	0.1A
600A	±(3.5%+15d)	1A

注意：频率响应：50Hz；

最大输入600A，输入时间不超过1分钟。

在交流电流档位，如果钳表靠近有强磁场的地方，则钳表会显示不稳定或不正确的感应读数，但不会影响测量结果。

九、保养和维护

警告：

在打开底盖前为避免电击，请移开测试棒。

1. 一般维护

1-1. 该系列钳表是一台精密仪器，使用者不要随意更改电路；

1-2. 请注意防水、防尘、防摔；

12

1-3. 不宜在高温高湿、易燃易爆和强磁场的环境下存放、使用钳表；

1-4. 请使用湿布和温和的清洁剂清洁钳表外壳，不要使用研磨剂及酒精等烈性溶剂；

1-5. 如果长时间不使用，应取出电池，防止电池漏液腐蚀钳表；


1-6. 不要将高于600V直流或交流峰值电压接入；

1-7. 不要在电流档、电阻档、二极管档和蜂鸣器档上，去测量电压值；

1-8. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请不要使用此钳表。

2. 电池安装或更换

使用过程中应注意1.5V电池的使用情况，当屏幕出现“”符号时，请参考图7更换电池。

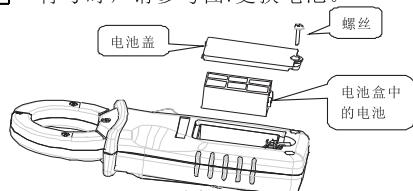

步骤如下：

图8

2-1. 将钳表关机，移出位于输入端的测试表笔或钳入的电流导线；

2-2. 将本产品面板朝下，并旋出电池盖上螺丝，拔下电池盖，取出电池盒；

2-3. 从电池盒上取下旧电池，按照极性指示安装新电池；

601C-16AX-002B

13

14