


# Tact Switch

## 技术参数 / Technical parameter

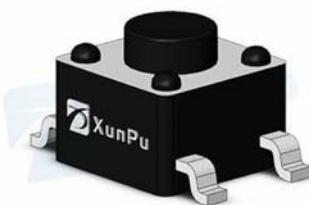

TS-1009S  
W4.50xD4.50xH

按压力度(Press pressure) : 1.0N/1.6N/2.5N

开关行程(Switch stroke) : 0.25±0.1mm

操作方式(Operation mode): 正按式/Positive press

操作寿命(Operation life): 100,000 Cycles Min

储存温度(Storage temperature): -30°C TO +80°C

焊接温度(Welding temperature): 260±5° 5s

额定负荷(Rated load): DC 12V 50mA

焊接方式(Welding mode): 贴片式/SMT

接触电阻(Contact resistance): 100mΩ max.

包装方式(Packaging method): 卷带/Tape&Reel(TR)


绝缘电阻(Insulation resistance): 100MΩ min.

最小包装(Minimum packing): 2,000/PCS

## 外形尺寸(UNIT:MM) / Size Chart

[www.xunpudianzi.com](http://www.xunpudianzi.com)

更多资料请参考技术选型档!

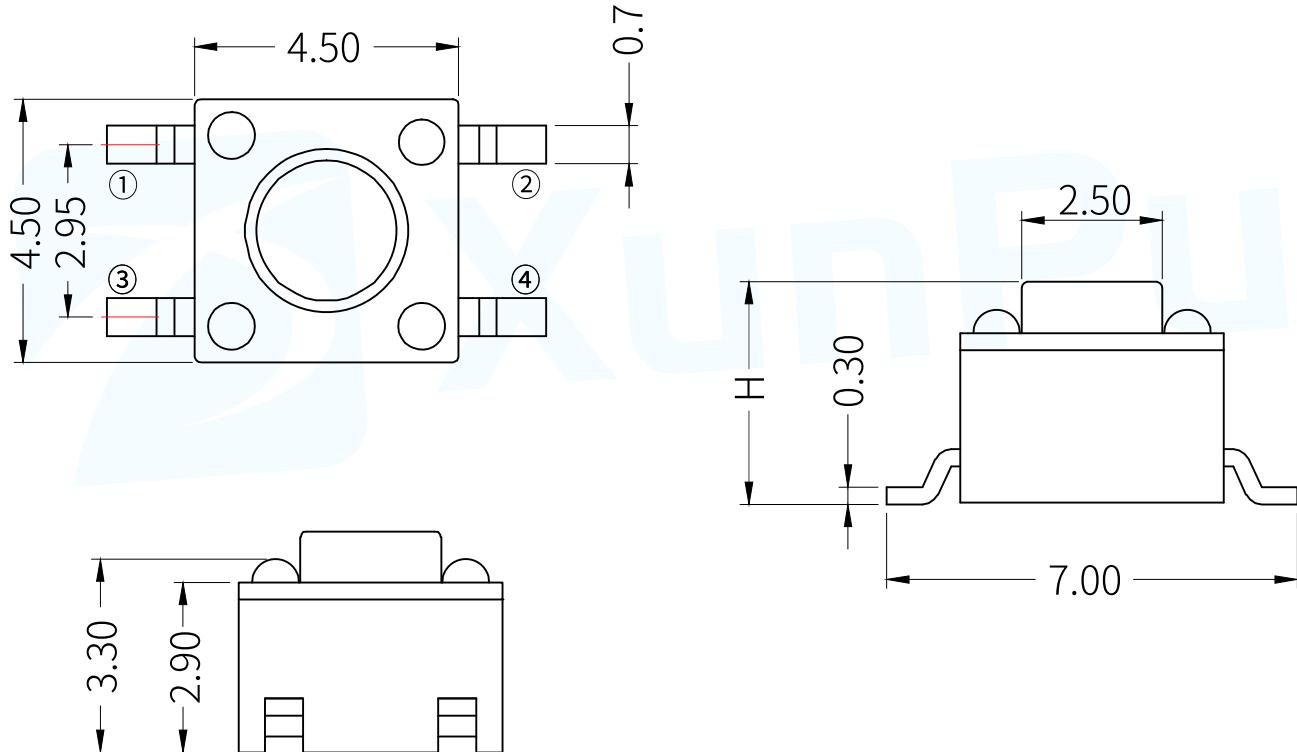

### ● 产品编号/Product No

TS-1009S-X X XXX XX

A: 不锈钢(SUS)	B: 镀银铜(C5210)	Operating force
C: 带柱(Column)	R: 不带柱(No Column)	Product height

### ● 产品高度/Product Height


Code	Product height(mm)	Code	Product height(mm)
038	3.8	060	6.0
043	4.3	065	6.5
045	4.5	070	7.0
050	5.0	.....	.....
055	5.5	120	12.0

### ● 材质/Material


NO	NAME	MATERIAL	FINISHING
①	按钮 Button	Nylon	黑色 Black
②	盖子 Cover	SPCC	镀镍 Nickel plated
③	基座 Base	Nylon	黑色 Black
④	弹片 Shrapnel	F.Ag/SUS	镀银 Silvering
⑤	端子 Terminal	Brass	镀银 Silvering

### ● 操作力度/Operating Force

Code	Press force(N)	Return force
16	1.6±0.5	0.4min
26	2.6±0.5	0.4min

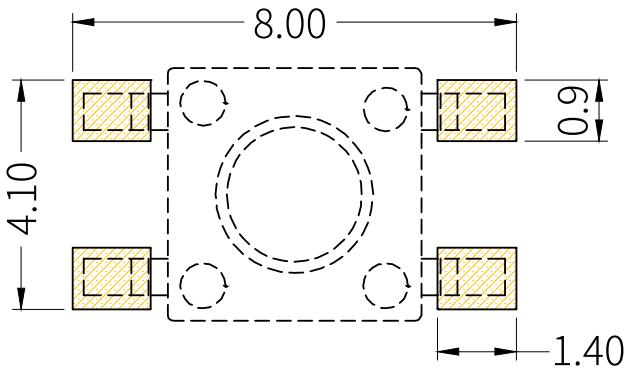RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

安装尺寸图

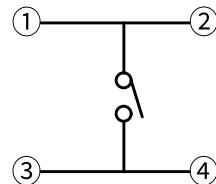CIRCUIT DIAGRAM


回路图

## 焊接条件 / Welding conditions

### ● 回流焊/Reflow soldering

适用表面贴装型产品/Applicable to surface mount products

温度分布/Temperature distribution

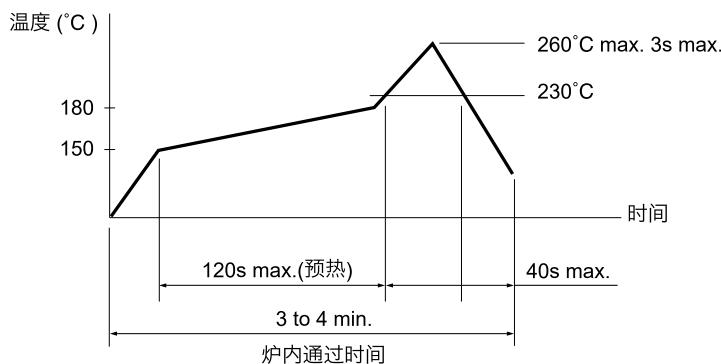

### ● 手焊式/Hand welding

项目/Project	条件/condition
焊接温度 Welding temperature	350°C max.
持续焊接时间 Continuous welding time	3s max.
焊剂斗容量 Flux bucket capacity	60W max.

### ● 浸焊式/Immersion soldering

项目/Project	条件/condition
助焊剂附着量 Flux adhesion	不附着于零部件贴装面的程度 Not attached to the mounting surface of components
预热温度 Preheating temperature	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max. The temperature around the welding surface of PCB is 100 °C max
预热温度时间 Preheat temperature time	60s max.
焊接温度 welding temperature	260°C max.
焊接浸渍时间 Welding immersion time	5s max.
焊接次数 Welding times	2 times max.

### 注:

1. 加热方式:以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量:用Φ0.1~0.2的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。
3. 固定方式:采用耐热胶带。