


高性能热电制冷器件

简介

高性能热电制冷器件广泛用于无线、室外基站、微波等光通信设备，为光纤传输过程提供有效的热解决方案，同时也在深空探测、温差发电和激光雷达等领域发挥越来越大的作用。器件采用高性能热电材料和先进的制作工艺，具有体积小、低功耗和高热泵密度和可靠性高等特点。

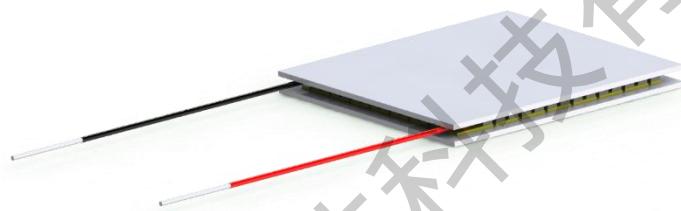

特点

- ◆ 高循环可靠性
- ◆ 精确温度控制
- ◆ 出色的制冷表现
- ◆ 低阈值电流
- ◆ 静音无振动
- ◆ 绿色环保

应用

- ◆ 激光发生器和激光雷达领域





- ◆ 温差发电领域



TEM-40040034-01M 制冷器件的关键参数 (真空)

Thickness/mm	Resistance/Ω (300K)	I _{max} / A (Q _c =0W, ΔT=ΔT _{max} , Th= 27°C)	V _{max} / V (Q _c =0W, I=I _{max} , Th= 27°C)	ΔT _{max} / °C (Q _c =0W, I=I _{max} , Th= 27°C)	Q _{cmax} / W (I=I _{max} ,ΔT= 0°C, Th= 27°C)
	0.92-1.1	12	15.5	69	115
3.2±0.15	Resistance/Ω (323K)	I _{max} / A (Q _c =0W, ΔT=ΔT _{max} , Th= 50°C)	V _{max} / V (Q _c =0W, I=I _{max} , Th= 50°C)	ΔT _{max} / °C (Q _c =0W, I=I _{max} , Th= 50°C)	Q _{cmax} / W (I=I _{max} ,ΔT= 0°C, Th= 50°C)
	1.12	11.55	17	77	120

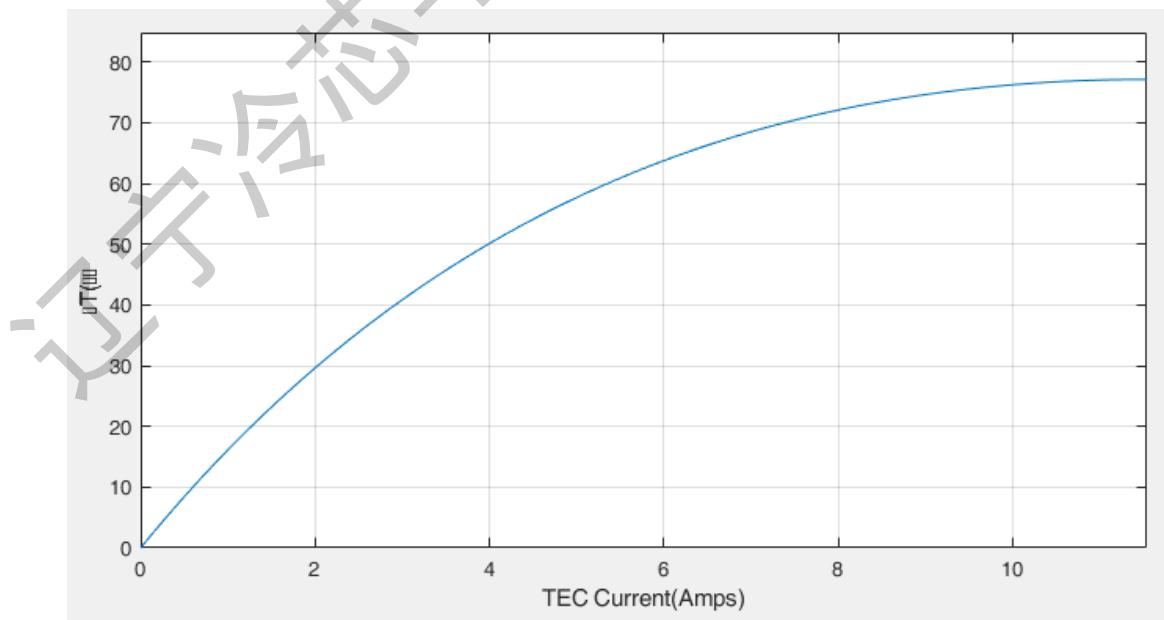TEM-40040034-01M 制冷器件在 Th= 50°C 时性能曲线

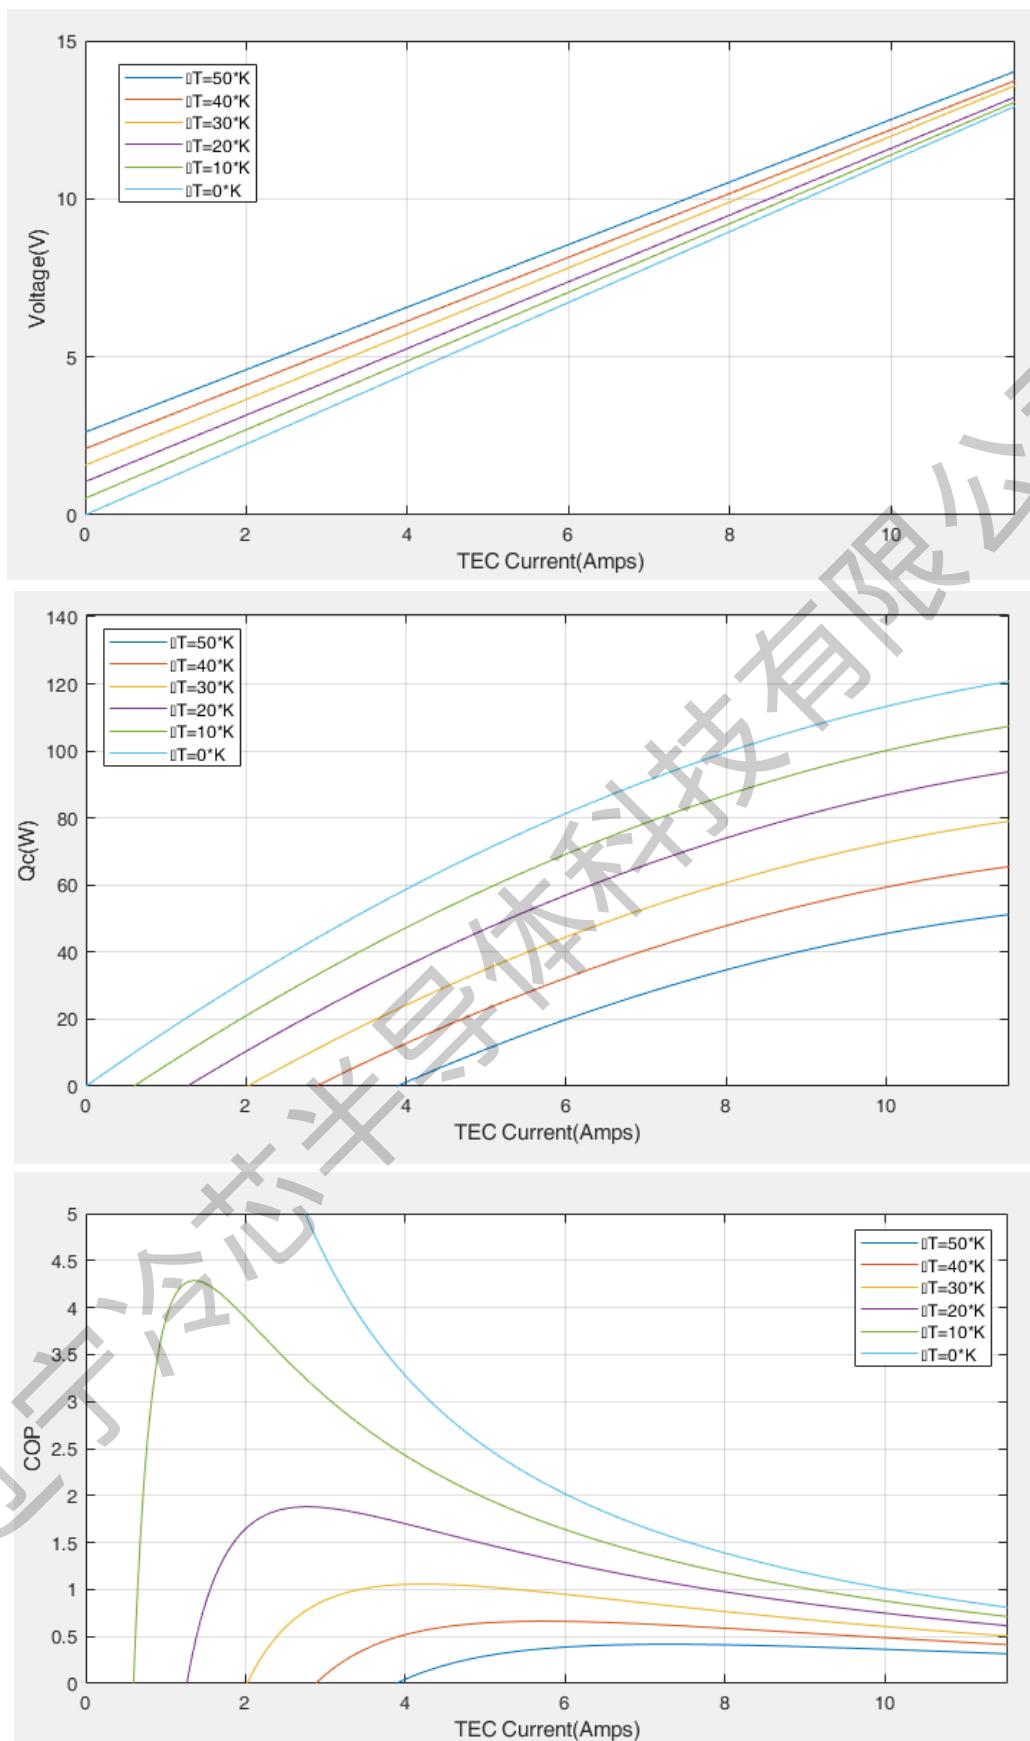


TEM-40040034-01M 制冷器件的安装注意事项

- ◆ 不要将 TEC 加热到 200°C以上。
- ◆ 不要突然改变 TEC 温度，避免热冲击。
- ◆ 正确操作和使用 TEC，避免机械冲击。

TEM-40040034-01M 制冷器件的使用注意事项

- ◆ TEC 工作环境：残余气体压力不超过 1×10^{-3} mmHg；惰性气体（氦气，氩气等）；氮气或者干燥空气。
- ◆ TEC 工作温度不超过 200°C。
- ◆ 根据图纸将 TEC 连接到电源正负极。
- ◆ 当散热片没有与 TEC 的热陶瓷紧密相连时，不要将 TEC 连接到电源上。
- ◆ 不要超过图纸中规定的最大电压和最大电流。

TEM-40040034-01M 制冷器件的尺寸参数

